

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021



ASBESTINVENTARIS

VOSKENSLAAN 224

9000 GENT

Dossiernummer: 21-U-0014

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent - Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Inhoud

1. Algemene gegevens.....	3
2. Referte.....	3
3. Inleiding.....	4
4. Werkmethode.....	5
4.1. Techniek van onderzoek.....	5
4.2. Wat met de asbestinventaris en het beheersplan.....	7
4.3. Risicoanalyse.....	8
5. Ontoegankelijke lokalen – Overzichtslijst niet onderzochte plaatsen.....	9
6. Inventaris.....	10
7. Foto's.....	12
8. Analyserapporten.....	14
9. Bijlagen.....	15
9.1. Plannen.....	15
9.2. Individuele fiches.....	18
17 Individuele fiches zijn toegevoegd aan dit dossier.....	18

ARTIMIS bv
Groenestraat 35
8210 Zedelgem
Tel +32 (0)495.57.82.71

RPR Gent – Afdeling Oostende
BTW BE 0688.633.781
BELFIUS 0689 0867 6930
IBAN BE15 0689 0867 6930
BIC GKCCBEBB

Mail : info@artimis.be
Website : www.artimis.be

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

1. Algemene gegevens

Opdrachtgever		Geïntariseerde site	
		Voskenslaan 224 9000 Gent	
Gebouw: Woning		Volledige site	
Bouwjaar	1935	Laatste renovatie	Niet gekend
Functie	Woning	Bezetting	Woning
Plannen	Pdf		
Datum bezoek	27/04/2021	Uitgevoerd door	ARTIMIS BVBA

Na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de preventieadviseur moet het asbestbeheersprogramma worden aangepast en dit aan de evolutie van de toestand en wordt het voor advies voorgelegd aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

Bij werken moet steeds vooraf een risicoanalyse worden uitgevoerd en voorgelegd aan het Comité Preventie en Bescherming op het Werk. De werken moeten nooit starten zonder voorafgaande raadpleging van de asbestinventaris en de uitvoering moet gebeuren in overeenstemming met de vigerende regelgeving.

2. Referte

- a. Boekdeel VI "Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia" Titel III Algemene preventiemaatregelen met betrekking tot de bescherming van de werknemers tegen de risico's voor de gezondheid door blootstelling aan asbest van de CODEX welzijn op het werk.
- b. VLAREMA

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent - Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

3. Inleiding

Asbest is een minerale vezel die tot eind de jaren '90 werd verwerkt in onder andere bouwmaterialen. Er zijn twee grote groepen van toepassingen, namelijk hechtgebonden materialen (asbestcement, lijm, mastiek, glasal, ...) en niet gebonden asbestmaterialen (textiel, spuitasbest, asbestkarton, ...). Hoe zwakker de binding van de vezels, hoe groter het risico op vrijkomen van vezels in de lucht.

Bij blootstelling aan asbestvezels en indien geen gepaste maatregelen worden genomen, kan het inademen van asbestvezels op lange termijn leiden tot ander andere longkanker.

Gebouwen of installaties waarvan de bouw of de plaatsing gestart is voor 30 september 1998 kunnen asbesthoudende materialen bevatten. Het is dus noodzakelijk om asbesthoudende materialen op te sporen teneinde een mogelijke blootstelling aan asbestvezels te vermijden en aldus de nodige beheersmaatregelen te voorzien.

Asbesthoudende materialen kunnen zowel op de werkvloer maar ook in de privésfeer of op publieke plaatsen aanleiding geven tot blootstelling wanneer zij in slechte staat verkeren of wanneer ongebonden materialen vrij aan de lucht voorkomen. Voornamelijk bij werkzaamheden aan dergelijke installaties of gebouwen kunnen asbestvezels vrijgesteld worden wanneer geen gepaste maatregelen voorzien worden.

In toepassing van referentie 2a en 2b werd overgegaan tot het opmaken van deze asbestinventaris. Deze inventaris heeft betrekking op alle asbest en alle asbesthoudende materialen in alle delen van het gebouw/de gebouwen evenals in arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats. De materialen in niet bereikbare plaatsen, machines of installaties die geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling moeten niet onderzocht worden, maar wel worden opgenomen in het overzicht van de niet onderzochte delen.

Wanneer asbesthoudende materialen worden teruggevonden, moet worden nagegaan of er onder de heersende omstandigheden en het gebruik van het lokaal/installatie vezels kunnen vrijkomen en of er een blootstelling mogelijk is.

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent - Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

4. Werkmethode

4.1. Techniek van onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd in overeenstemming met referentie 2a en 2b. Deze is een visuele inspectie welke impliceert dat verborgen of niet zichtbare materialen niet mee opgespoord worden tenzij een bijkomend destructief onderzoek werd aangevraagd in het kader van geplande werken.

Voorafgaand aan het onderzoek wordt de beschikbare informatie opgevraagd bij de opdrachtgever van de studie. Nuttige informatie zijn:

- Bouwjaar en laatste grondige renovatie
- Korte geschiedenis van het gebouw
- Originele lastenboeken of as-built dossiers
- Plannen
- Eventueel reeds bestaande inventarissen of onderzoeken.

Alle lokalen die toegankelijk zijn op het moment van het onderzoek worden stelselmatig bezocht en onderworpen aan een visuele inspectie.

In het kader van geplande werken kan overgegaan worden tot een bijkomend destructief onderzoek waarbij tevens ontoegankelijke plaatsen, wanden, kokers, e.d. open gemaakt worden voor onderzoek overeenkomstig vooraf gemaakte afspraken. Een volledig destructief onderzoek in het kader van sloop of renovatie kan enkel worden uitgevoerd in lokalen die niet bezet zijn.

Ondanks de nauwkeurigheid waarmee het onderzoek wordt uitgevoerd, bestaat nog steeds de kans dat materialen over het hoofd worden gezien of dat bepaalde materialen vanwege hun verborgen karakter niet opspoorbaar zijn bij een visueel onderzoek en enkel bij breekwerken aan het licht komen.

ARTIMIS bv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledigheid van de inventaris en de eventuele schade die daaruit zou voortvloeien.

Elk materiaal wordt beschreven in een aparte fiche met bijhorende foto's. De beschrijvende fiche bevat:

- De omschrijving van het materiaal met locatie en foto
- De vereiste beheersmaatregelen en desgevallend bijhorende termijnen om een veilig normaal gebruik van het lokaal/installatie te garanderen
- Het overzicht van de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels
- Meetstaat
- De status van het materiaal

Bij deze inventaris zullen asbeststickers worden geleverd die aangebracht kunnen worden op de teruggevonden asbesthoudende materialen.

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent – Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Alle gegevens uit de beschrijvende fiches zijn tevens opgenomen in een overzichtslijst. 1 rij van deze lijst komt overeen met de gegevens van 1 beschreven materiaal (= 1 fiche) waarbij de betreffende fiche gemakkelijk kan worden teruggevonden op basis van het vermelde fichenummer in de lijst.

Tevens is in dit document een lijst opgenomen met ontoegankelijke plaatsen die in geval van werken of in geval van toekomstig gebruik onderworpen moeten worden aan een bijkomend onderzoek.

De analyse van de verschillende materiaalmonsters gebeurt met behulp van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

Indien bij 'Aard asbest' de vermelding NAF staat vermeld, dan betekent dit dat er geen asbest werd teruggevonden in het genomen staal. Indien wel asbest aanwezig, dan zal de asbestsoort bij naam worden vermeld, met name:

- Amosiet (bruine asbest)
- Crocidoliet (blauwe asbest)
- Chrysotiel (witte asbest)
- Tremoliet
- Anthophylit
- Actinoliet

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent - Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

4.2. Wat met de asbestinventaris en het beheersplan

De inventaris dient steeds ter beschikking te worden gehouden van het Comité, de inspectiediensten. Deze inventaris is aanwezig op de site.

De beheersmaatregelen die moeten worden genomen in overeenstemming met de opgemaakte fiche zijn in functie van de vastgestelde risico's en kunnen als volgt worden ingedeeld:

Geen actie (jaarlijkse visuele controle moet worden uitgevoerd)

Fixatie van het materiaal

Inkapselen van het materiaal

Onderhouden van het materiaal

Herstellen van het materiaal

Verwijderen van het materiaal

De voorwaarden, het opleidingsniveau en de uitvoerder evenals de toe te passen techniek moet conform de referenties 2a worden bepaald.

De termijn waarbinnen de maatregelen moeten worden uitgevoerd is eveneens weergegeven op de fiche:

Geen actie

Dringende behandeling (< 3 maand)

Middellange termijn (tussen 3 maand en 1 jaar)

Lange termijn (> 1 jaar)

De asbestinventaris en de beheersmaatregelen moeten up to date worden gehouden en aangepast aan de toestand na eventuele werken of maatregelen zodat een duidelijk gestructureerd beheer van de asbesthoudende materialen met de voorziene registraties mogelijk wordt. Jaarlijkse visuele controle van de teruggevonden materialen is verplicht en moet worden geregistreerd.

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent – Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

4.3. Risicoanalyse

Beschadiging van het materiaal	
Geen	Geen zichtbare schade
Licht	Schade aanwezig, maar beperkt tot het oppervlak en/of in aantal (bv. enkele oppervlakkige krassen, beschadigde hoeken aan de panelen of tegels, enz.)
Gemiddeld	Meerdere breuklijnen, losse vezels zichtbaar
Groot	Duidelijke beschadiging van het materiaal (in oppervlakte, massa of aantal) met een groot risico op het verkrijgen van vezels (bindmiddel beschadigd, het materiaal valt uiteen, enz.)

Ventilatie	
Geen	Afgesloten ruimte, geen luchtverplaatsing
Licht	Weinig luchtstromen, lichte convectie
Gemiddeld	Nabijheid van een ventilatietoestel of een raam dat regelmatig wordt geopend
Groot	In een ventilatiekamer, pulsiegroep, buiten.

Bereikbaarheid van het materiaal	
Gemakkelijk	Gemakkelijk bereikbaar in het kader van een gewone activiteit die in het lokaal plaatsvindt
Moeilijk	Bereikbaar in ongewone omstandigheden (bv. met een ladder, enz.)
Niet	Lokaal gesloten, onbereikbaar

Frequentie van het gebruik	
Permanent	Dagelijks gebruik
Tijdelijk/soms	Wekelijks/maandelijks gebruik
Weinig/zelden	Zelden tot weinig gebruik

Dringendheid actie	
Geen actie	---
Dringende behandeling	< 3 maand
Middellange termijn	Tussen 3 maand – 1 jaar
Lange termijn	> 1 jaar

Praktische uitwerking van de analyse is hernomen op elke individuele fiche.

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent - Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

5. Ontoegankelijke lokalen – Overzichtslijst niet onderzochte plaatsen

Oude branddeuren kunnen asbestmaterialen bevatten die volledig afgesloten en niet zichtbaar zijn. Branddeuren worden evenwel niet beschadigd in het kader van een asbestonderzoek gezien zij geen risico op blootstelling vormen en gezien beschadiging de brandwerende eigenschappen van de deur zal aantasten. Bij beschadigde deuren of deuren met een zichtbaar aanwezig asbestmateriaal kan de aanwezigheid van asbest wel vastgesteld worden. Indien de leverancier en het bouwjaar nog op het kenteken van de deur aanwezig is, dan kan via deze weg de nodige informatie met betrekking tot asbest bekomen worden. Bij verwijdering van de deur dient men vooraf de aanwezigheid van asbest te controleren om na te gaan hoe ze afgevoerd en verwerkt moet worden.

Oude installaties (bv. chauffageketel) kunnen steeds materialen bevatten die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van de installatie. Bij een visuele inspectie worden dergelijke installaties niet gedemonteerd en is bij verwijdering of demontage van de installatie mogelijk een bijkomend asbestonderzoek aangewezen. Dit geldt ook voor andere installaties (zoals ketels, ventilatiegroepen, toestellen in productie, leidingen met koppelstukken...). Er werden wel hier en daar enkele stalen genomen van dergelijke dichtingen. Uit de meetrapporten blijkt dat er zowel asbest- als niet-asbesthoudende dichtingen aanwezig zijn. Bij demontage dient men de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen.

In kanalen kunnen brandkleppen voorkomen die niet opspoorbaar zijn zonder demontage van het kanaal. Hiermee dient vooral in hoogbouw rekening mee gehouden te worden bij demontagewerken van kanalen.

Platte daken werden niet geperforeerd voor controle gezien de gebouwen in gebruik zijn. Bij afbraak van het gebouw of vernieuwing van het dak moet eerst een controle van de roofing en eventuele onderliggende materialen te gebeuren.

Alle lokalen en gebouwdelen behorend tot de opdracht werden bezocht met uitzondering van de plaatsen vermeld in onderstaande lijst:

Verdiep	Lokaal	Opmerking
	Garage Fietsenstalling	Achterliggend gebouw aan woning

Bovenstaande niet onderzocht plaatsen dienen bijkomend onderzocht in geval van werken in de betreffende ruimtes of bij gewijzigde functie van de ruimte.

ARTIMIS bv Groenestraat 35 8210 Zedelgem Tel +32 (0)495.57.82.71	RPR Gent - Afdeling Oostende BTW BE 0688.633.781 BELFIUS 0689 0867 6930 IBAN BE15 0689 0867 6930 BIC GKCCBEBB	Mail : info@artimis.be Website : www.artimis.be
---	---	---

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

6. Inventaris

Volgende fiches behoren tot deze inventaris

Fichenummer	Staalnummer	Omschrijving
01	---	Asbestkoord kachel kamer
02	---	Brandwerende stenen
03	---	Buisisolatie
04	---	Asbestcement buis
05	---	Buisisolatie
06	---	Muurdoorvoeringen
07	---	Muurdoorvoeringen
08	---	Asbestcement buis
09	---	Asbestcement buis
10	---	Asbestcement buis
11	---	Buisisolatie
12	5	Buisisolatie
13	4	Buisisolatie
14	1	Thermische isolatie boiler
15	2 + 3	Buisisolatie
16	---	Leien
17	---	Leien

ARTIMIS bv
Groenestraat 35
8210 Zedelgem
Tel +32 (0)495.57.82.71

RPR Gent - Afdeling Oostende
BTW BE 0688.633.781
BELFIUS 0689 0867 6930
IBAN BE15 0689 0867 6930
BIC GKCCBEBB

Mail : info@artimis.be
Website : www.artimis.be

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Nr	Gebouw	Verdiep	Lokaal	Toepassing	Soort Asbest	Foto	Staal	Analyse	Binding	Preventiemaatregelen	Termijn Verwijdering	Verwijdering
1	Woning	+1	Kamer	Asbestkoord		1+2	---	---	Hechtgebonden	Verwijderen	Dringend	EH
2	Woning	+1	Kamer	Brandwerende stenen		3	---	---	Hechtgebonden	Fixeren	Dingend	---
3	Woning	-1	Gang kelder	Buisisolatie		4	Ja	---	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
4	Woning	-1	Gang kelder	Buis in asbestcement		5	---	---	Hechtgebonden	Verwijderen	Lang	EH
5	Woning	-1	Levensmiddelen	Buisisolatie		6		---	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
6	Woning	-1	Levensmiddelen	Muurdoorvoeringen		7		---	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
7	Woning	-1	Levensmiddelen	Muurdoorvoeringen		8		---	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
8	Woning	-1	Gang deel 2	Buis in asbestcement		9	---	---	Hechtgebonden	Verwijderen	Lang	EH
9	Woning	-1	Gang deel 2	Buis in asbestcement		10	---	---	Hechtgebonden	Verwijderen	Lang	EH
10	Woning	-1	Kolen 1	Bak + Buis in asbestcement		11	---	---	Hechtgebonden	Verwijderen	Lang	EH
11	Woning	-1	Kolen 1	Buisisolatie		12		NAF	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
12	Woning	-1	Kolen 2	Buisisolatie		13		NAF	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
13	Woning	-1	Centr Verwarming	Buisisolatie		14 15 16		NAF	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
14	Woning	-1	Fietsen	Isolatie boiler		17	Ja	Amosiet	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
15	Woning	-1	Fietsen	Buisisolatie		18	Ja	NAF	Losgebonden	Verwijderen	Dringend	HZ
16	Woning	Meerdere	Lichtstraat	Leien		19	---	---	Hechtgebonden	Verwijderen	Lang	EH
17	Woning	Meerdere	Lichtstraat	Leien		20	---	---	Hechtgebonden	Verwijderen	Lang	EH

EH Eenvoudige handelingen

CM Couveusezakmethode

HZ Hermetisch afgesloten zone

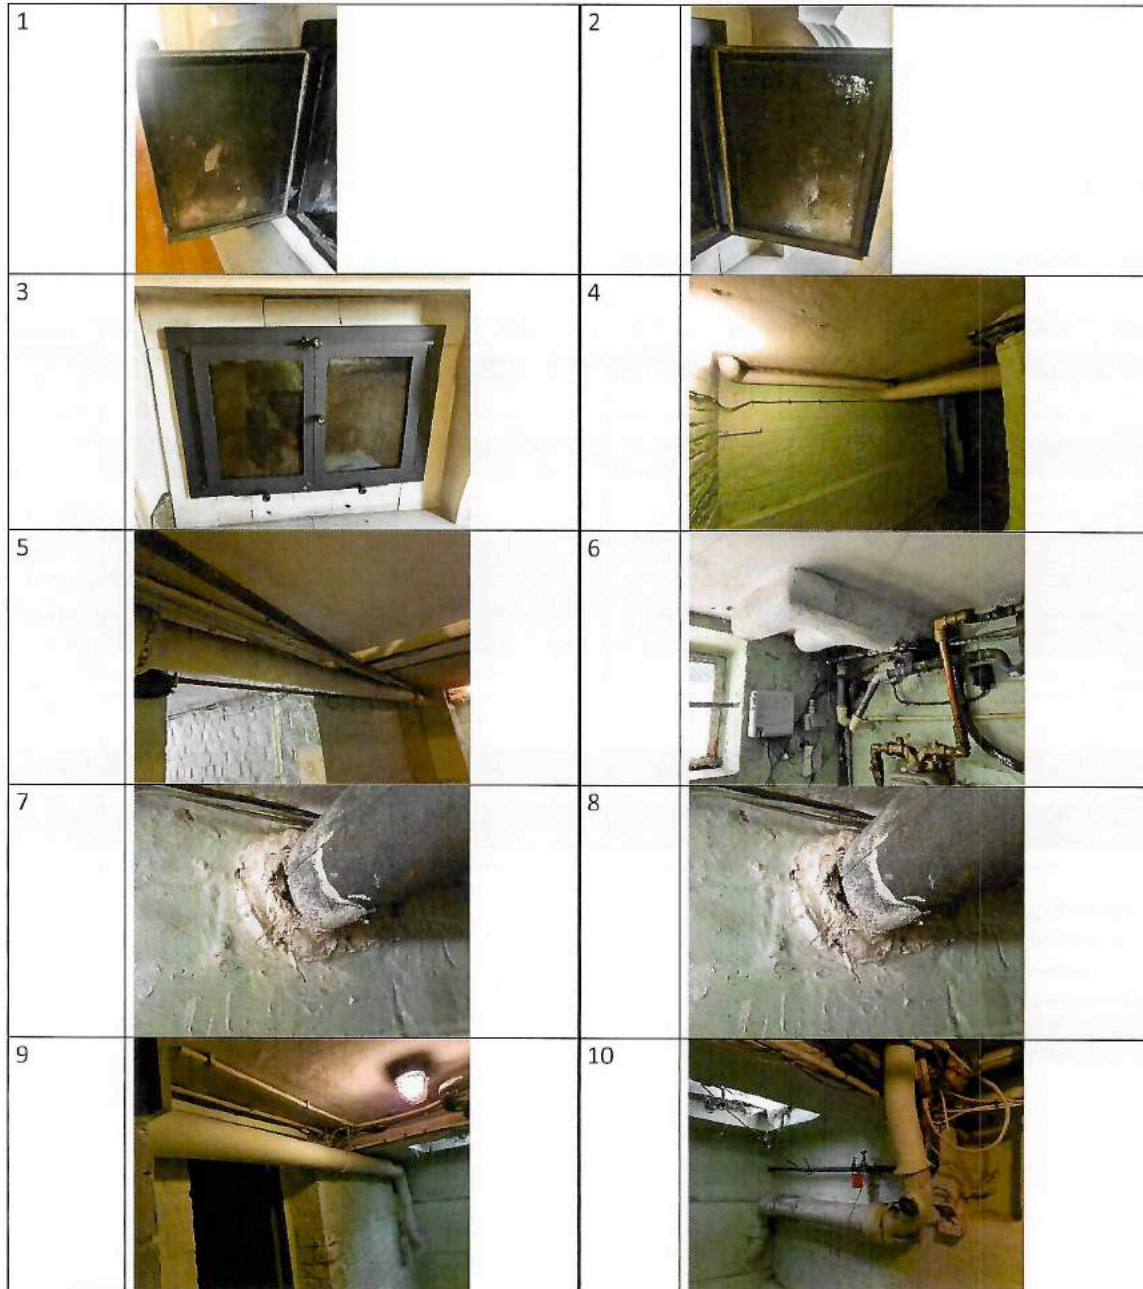
NAF Geen asbest aanwezig

Asbesthoudend
Vermoedelijk asbesthoudend

Dossiernummer: 21-U-0014









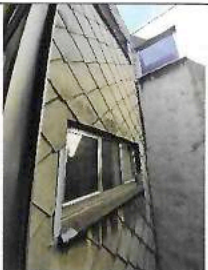

Datum: 28/04/2021

7. Foto's



Dossinummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

11			12		
13			14		
15			16		
17			18		
19			20		

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

8. Analyserapporten


 ABL Asbestlabo Tel 0487.78.93.08
 Laarnebaan 103 bus B Tel 0487.78.92.94
 9070 Heusden

info@asbestlabo.be www.asbestlabo.be

 BE 0837.971.914 IBAN BE82 0016 9001 8468
 BIC GERABEBB

Laboratorium werkend conform ISO17025

Heusden, 28 april 2021

 Artimis BVBA
 Ter attentie van Dhr Geert Timmerman
 Groenestraat 35
 8210 Zedelgem

info@artimis.be

Rapport identificatie van asbest in materialen	PF7 (versie 3.1 – 24.06.2020)
Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.	

Betreft : Analyse asbestmineraal met polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens ABL.02.

 Datum staalname : 27.04.2021
 Plaats staalname : Ref 21U014
 Staalname door : klant

 Laborant preparatie : Cindy Delens
 Laborant analyse : Cindy Delens
 Datum analyse : 28.04.2021

Monsternummer	Detail plaats monstername	Beschrijving staal	Resultaat
ARTIMIS210428-1	Staal 1 - 271200 Apr 21	Gips + vezels	AMOSIET
ARTIMIS210428-2	Staal 2 - 271205 Apr 21	Gips + vezels	NAF
ARTIMIS210428-3	Staal 3 - 271210 Apr 21	Wol + karton + restjes gips	NAF
ARTIMIS210428-4	Staal 4 - 271215 Apr 21	Gips + vezels	NAF
ARTIMIS210428-5	Staal 5 - 271220 Apr 21	Gips + vezels	NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.


Bestaande asbestsoorten

AMOSIET	= bruine asbest	TREMOLIET
CROCIDOLIET	= blauwe asbest	ANTHOPHYLLIET
CHRYSOTIEL	= witte asbest	ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND (Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysieke beperkingen eigen aan de methode optische microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.
Indien het staal niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het staal niet traceren, noch garanderen.
De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.
De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

 Labo- en technisch verantwoordelijke
 Cindy Delens



Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag onder geen enkel beding, onder geen enkele vorm worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van ABL Asbestlabo. Vragen worden uitsluitend schriftelijk gesteld. Antwoord wordt uitsluitend in schriftelijke vorm verstrekt. Het labo is onpartijdig. Alle info in verband met analyses en de werking van het labo is vertrouwelijk.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling, indien u niet wilt dat wij uw gegevens verwerken, voert u het ons dit mee te delen op info@asbestlabo.be.

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

9. Bijlagen

9.1. Plannen

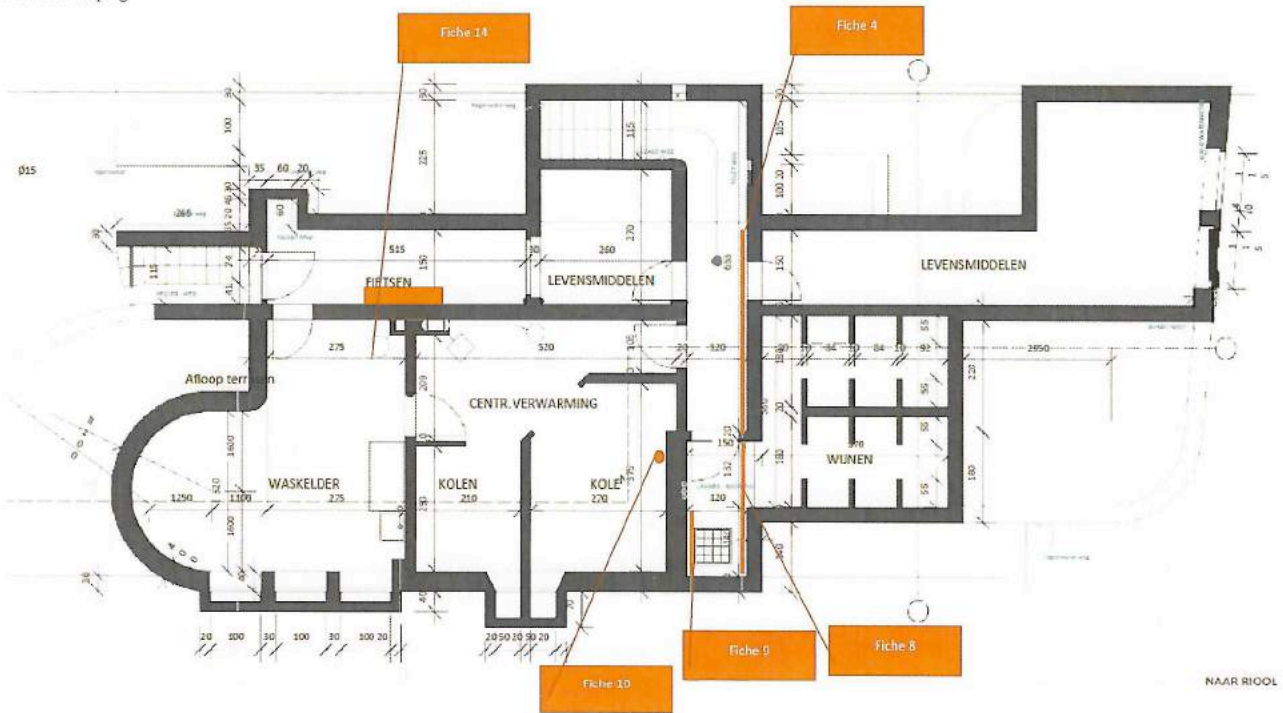
Volgende plannen zijn toegevoegd:

- 1 Kelder
- +1 Eerste verdieping

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Kelderverdieping

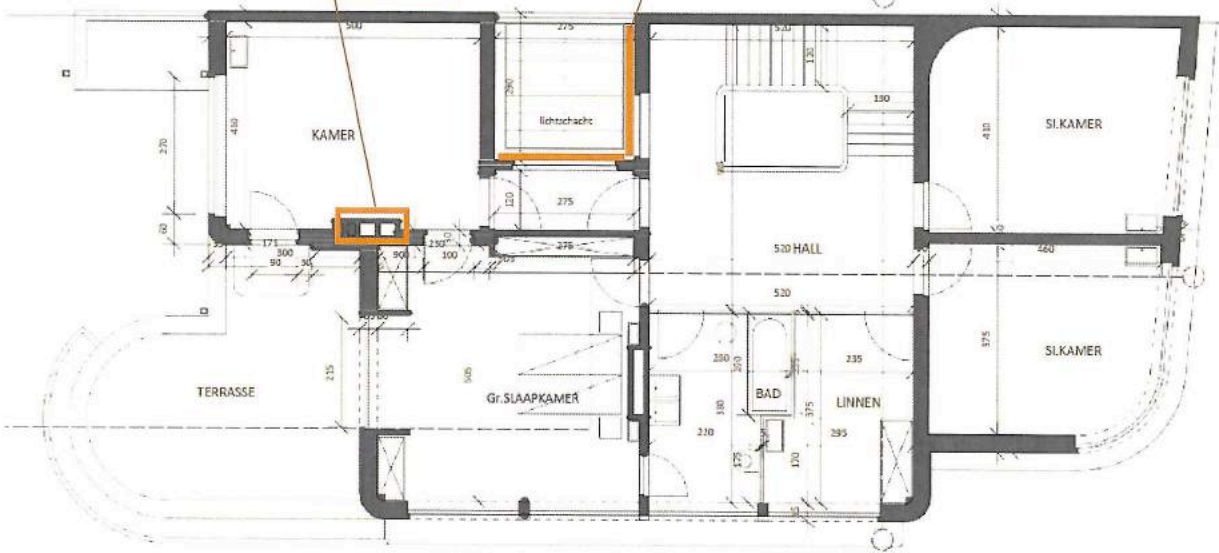


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Fiche 16 + 17

Fiche 1+2



Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

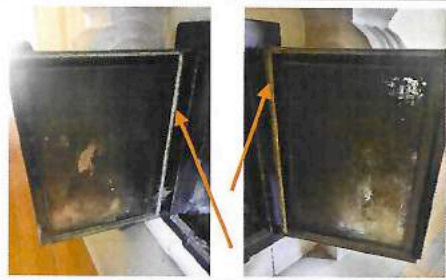
9.2. Individuele fiches

17 Individuele fiches zijn toegevoegd aan dit dossier




Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 1				
Algemene gegevens				
Naam				
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent			
Nr gebouw	Hoofdgebouw			
Bestemming gebouw	Woning			
Verdieping/Nr lokaal	+1			
Beschrijving lokaal	Kamer			
Bezetting	<input checked="" type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input type="checkbox"/> Weinig/zelden	
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging		
Asbestkoord	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld	
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd	
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris	
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>			
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>			
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>			
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> Licht	<input checked="" type="checkbox"/> Gemiddeld	
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet	
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken			
	Meetstaat	3,20 Lm		
		m ²		
		m ³		
	Analyse van het staal		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Aard van de asbest		<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet
		<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....	
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie		
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie		
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling		
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn		
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn		
	<input type="checkbox"/> Herstellen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen			
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen			
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode			
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone			
Opmerkingen				

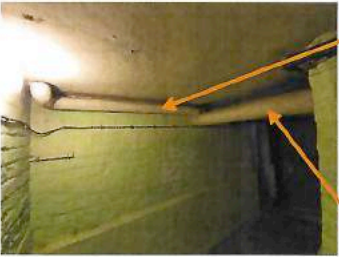
Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 2			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	+1		
Beschrijving lokaal	Kamer		
Bezetting	<input checked="" type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Hittebestendige stenen	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input type="checkbox"/> Licht	<input checked="" type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	Lm	
		0,25 m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
	Aard van de asbest		
<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet		
<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input checked="" type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen	Dringende actie fixeren - Verwijderen op middenlange termijn		


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 3			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Gang kelder		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Buisisolatie	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	3 Lm	
		m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	
Aard van de asbest			
<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet		
<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen			
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen	Zelfde type isolatiemateriaal als 13		

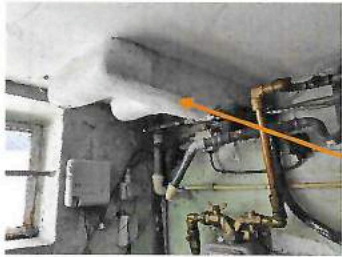
Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 4			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Gang kelder		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Buis in asbestcement	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	3,8 Lm	
		m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
	Aard van de asbest		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel		Dringendheid actie
	<input type="checkbox"/> Geen actie		<input type="checkbox"/> Geen actie
	<input type="checkbox"/> Fixeren		<input type="checkbox"/> Dringende behandeling
	<input type="checkbox"/> Inkapselen		<input type="checkbox"/> Middellange termijn
	<input type="checkbox"/> Onderhouden		<input checked="" type="checkbox"/> Lange termijn
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen		
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen			

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 5			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Levensmiddelen		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type		Beschadiging
Buisisolatie	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	1 Lm	
		m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	
Aard van de asbest			
<input type="checkbox"/> Chrysotiel		<input type="checkbox"/> Amosiet	
<input type="checkbox"/> Crocidoliet		<input type="checkbox"/> Andere:.....	
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen			
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen	Zelfde type isolatiemateriaal als 12		


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 6				
Algemene gegevens				
Naam				
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent			
Nr gebouw	Hoofdgebouw			
Bestemming gebouw	Woning			
Verdieping/Nr lokaal	-1			
Beschrijving lokaal	Levensmiddelen			
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden	
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging		
Muurdoorvoeringen	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld	
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input type="checkbox"/> licht beschadigd	<input checked="" type="checkbox"/> Ernstig beschadigd	
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris	
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>			
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>			
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>			
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot	
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet	
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken			
	Meetstaat	Lm		
		0,1 m ²		
		m ³		
	Analyse van het staal			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nee	
Aard van de asbest				
<input type="checkbox"/> Chrysotiel		<input type="checkbox"/> Amosiet		
<input type="checkbox"/> Crocidoliet		<input type="checkbox"/> Andere:.....		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie		
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie		
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling		
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn		
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn		
	<input type="checkbox"/> Herstellen			
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen			
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode			
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone			
Opmerkingen	Zelfde type isolatiemateriaal als 12			


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 7			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Levensmiddelen		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Muurdoorvoeringen	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input type="checkbox"/> licht beschadigd	<input checked="" type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	Lm	
		0,1 m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	
Aard van de asbest			
<input type="checkbox"/> Chrysotiel		<input type="checkbox"/> Amosiet	
<input type="checkbox"/> Crocidoliet		<input type="checkbox"/> Andere:.....	
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen			
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen	Zelfde type isolatiemateriaal als 12		


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

<u>Individuele fiche Nr: 8</u>			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Gang kelder deel 2 (aan wijnkelder)		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Buis in asbestcement	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	3,6 Lm	
		m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
	Aard van de asbest		
<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet		
<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input checked="" type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen			


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 9			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Gang kelder deel 2 (aan wijnkelder)		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type		Beschadiging
Buis in asbestcement	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	1,5 Lm	
		m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
Aard van de asbest			
<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet		
<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input checked="" type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen			


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 10				
Algemene gegevens				
Naam				
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent			
Nr gebouw	Hoofdgebouw			
Bestemming gebouw	Woning			
Verdieping/Nr lokaal	-1			
Beschrijving lokaal	Kolen 1			
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden	
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging		
Buis in asbestcement	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld	
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd	
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris	
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>			
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>			
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>			
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot	
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet	
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken			
	Meetstaat	2 Lm		
		m ²		
		m ³		
	Analyse van het staal			
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee		
Aard van de asbest				
<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet			
<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....			
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie		
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie		
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input type="checkbox"/> Dringende behandeling		
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn		
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input checked="" type="checkbox"/> Lange termijn		
	<input type="checkbox"/> Herstellen			
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen			
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode			
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone			
Opmerkingen				

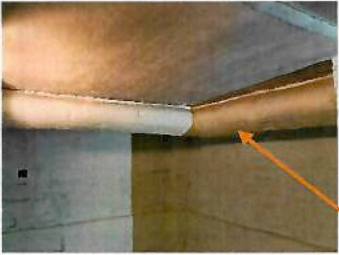
Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 11					
Algemene gegevens					
Naam					
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent				
Nr gebouw	Hoofdgebouw				
Bestemming gebouw	Woning				
Verdieping/Nr lokaal	-1				
Beschrijving lokaal	Kolen 1				
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden		
Asbesttoepassing	Type		Beschadiging		
Buisisolatie	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld		
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input type="checkbox"/> licht beschadigd	<input checked="" type="checkbox"/> Ernstig beschadigd		
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris		
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>				
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>				
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>				
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot		
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet		
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels		Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken			
		Meetstaat	2,8 Lm		
			m ²		
			m ³		
		Analyse van het staal		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
		Aard van de asbest		<input type="checkbox"/> Chrisotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet
				<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....
Maatregelen	Voorgestelde maatregel		Dringendheid actie		
	<input type="checkbox"/> Geen actie		<input type="checkbox"/> Geen actie		
	<input type="checkbox"/> Fixeren		<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling		
	<input type="checkbox"/> Inkapselen		<input type="checkbox"/> Middellange termijn		
	<input type="checkbox"/> Onderhouden		<input type="checkbox"/> Lange termijn		
	<input type="checkbox"/> Herstellen				
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen					
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen				
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode				
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone				
Opmerkingen	Zelfde type isolatiemateriaal als 12				


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 12				
Algemene gegevens				
Naam				
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent			
Nr gebouw	Hoofdgebouw			
Bestemming gebouw	Woning			
Verdieping/Nr lokaal	-1			
Beschrijving lokaal	Kolen 2			
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden	
Asbesttoepassing	Type		Beschadiging	
	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld	
Buisisolatie	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input type="checkbox"/> licht beschadigd	<input checked="" type="checkbox"/> Ernstig beschadigd	
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris	
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/> X			
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>			
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>			
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot	
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet	
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken			
	Meetstaat	3,5 Lm		
		m ²		
		m ³		
	Analyse van het staal			
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee		
Aard van de asbest				
<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet			
<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....			
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie		
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie		
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling		
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn		
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn		
	<input type="checkbox"/> Herstellen			
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen				
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen			
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode			
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone			
Opmerkingen				


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 13			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Centrale verwarming		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Buisisolatie	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input type="checkbox"/> licht beschadigd	<input checked="" type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels		Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken	
		Meetstaat	6 Lm m ² m ³
		Analyse van het staal	
		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
		Aard van de asbest	
		<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet
		<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
		<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen	
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen			

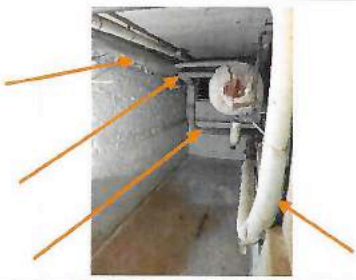
Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 14			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	-1		
Beschrijving lokaal	Fietsen		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Isolatie Boiler	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input type="checkbox"/> licht beschadigd	<input checked="" type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	Lm	
		3 m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	
	Aard van de asbest		
<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input checked="" type="checkbox"/> Amosiet		
<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input type="checkbox"/> Lange termijn	
	<input type="checkbox"/> Herstellen		
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen			
Verwijderingstechnieken	<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen			


Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 15					
Algemene gegevens					
Naam					
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent				
Nr gebouw	Hoofdgebouw				
Bestemming gebouw	Woning				
Verdieping/Nr lokaal	-1				
Beschrijving lokaal	Centrale verwarming				
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden		
Asbesttoepassing	Type		Beschadiging		
Buisisolatie	<input type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld		
	<input checked="" type="checkbox"/> Losgebonden	<input type="checkbox"/> licht beschadigd	<input checked="" type="checkbox"/> Ernstig beschadigd		
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris		
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>				
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>				
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>				
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot		
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet		
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels		Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken			
		Meetstaat	15 Lm		
			m ²		
			m ³		
		Analyse van het staal		<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
		Aard van de asbest		<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet
		<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....		
Maatregelen	Voorgestelde maatregel		Dringendheid actie		
	<input type="checkbox"/> Geen actie		<input type="checkbox"/> Geen actie		
	<input type="checkbox"/> Fixeren		<input checked="" type="checkbox"/> Dringende behandeling		
	<input type="checkbox"/> Inkapselen		<input type="checkbox"/> Middellange termijn		
	<input type="checkbox"/> Onderhouden		<input type="checkbox"/> Lange termijn		
	<input type="checkbox"/> Herstellen				
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen					
Verwijderingstechnieken		<input type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen			
		<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode			
		<input checked="" type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone			
Opmerkingen		Alle thermische isolatie in dit lokaal			

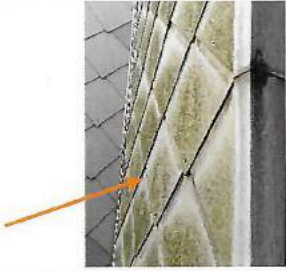
Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 16				
Algemene gegevens				
Naam				
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent			
Nr gebouw	Hoofdgebouw			
Bestemming gebouw	Woning			
Verdieping/Nr lokaal	Meerdere verdiepingen			
Beschrijving lokaal	Buitenmuur lichtstraat			
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden	
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging		
Leien - asbestcement	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld	
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd	
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris	
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>			
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>			
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>			
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot	
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet	
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken			
	Meetstaat	Lm		
		30 m ²		
		m ³		
	Analyse van het staal		<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Aard van de asbest		<input type="checkbox"/> Chrysotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet
		<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....	
Maatregelen	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie		
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie		
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input type="checkbox"/> Dringende behandeling		
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn		
	<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input checked="" type="checkbox"/> Lange termijn		
	<input type="checkbox"/> Herstellen			
	<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen			
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen			
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode			
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone			
Opmerkingen				

Dossiernummer: 21-U-0014

Datum: 28/04/2021

Individuele fiche Nr: 17			
Algemene gegevens			
Naam			
Adres	Voskenslaan 224 9000 Gent		
Nr gebouw	Hoofdgebouw		
Bestemming gebouw	Woning		
Verdieping/Nr lokaal	Meerdere verdiepingen		
Beschrijving lokaal	Buitenmuur lichtstraat		
Bezetting	<input type="checkbox"/> Permanent	<input type="checkbox"/> Tijdelijk/soms	<input checked="" type="checkbox"/> Weinig/zelden
Asbesttoepassing	Type	Beschadiging	
Leien - asbestcement	<input checked="" type="checkbox"/> Hechtgebonden	<input type="checkbox"/> In goede staat	<input type="checkbox"/> Gemiddeld
	<input type="checkbox"/> Losgebonden	<input checked="" type="checkbox"/> Licht beschadigd	<input type="checkbox"/> Ernstig beschadigd
Datum	27/04/2021	Datum 1ste inventaris	Fiche Nr 1ste inventaris
Asbestinventarisatie	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaarlijkse controle	<input type="checkbox"/>		
Wijziging bestemming	<input type="checkbox"/>		
Ventilatie	<input type="checkbox"/> Geen	<input checked="" type="checkbox"/> Licht	<input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot
Bereikbaarheid	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk	<input type="checkbox"/> Moeilijk	<input type="checkbox"/> Niet
Werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbestvezels	Herstellingswerkzaamheden - Verwijderingswerken		
	Meetstaat	Lm	
		20 m ²	
		m ³	
	Analyse van het staal		
	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee	
	Aard van de asbest		
Maatregelen	<input type="checkbox"/> Chrisotiel	<input type="checkbox"/> Amosiet	
	<input type="checkbox"/> Crocidoliet	<input type="checkbox"/> Andere:.....	
	Voorgestelde maatregel	Dringendheid actie	
	<input type="checkbox"/> Geen actie	<input type="checkbox"/> Geen actie	
	<input type="checkbox"/> Fixeren	<input type="checkbox"/> Dringende behandeling	
	<input type="checkbox"/> Inkapselen	<input type="checkbox"/> Middellange termijn	
<input type="checkbox"/> Onderhouden	<input checked="" type="checkbox"/> Lange termijn		
<input type="checkbox"/> Herstellen			
<input checked="" type="checkbox"/> Verwijderen			
Verwijderingstechnieken	<input checked="" type="checkbox"/> Eenvoudige handelingen		
	<input type="checkbox"/> Couveusezakmethode		
	<input type="checkbox"/> Hermetisch afgesloten zone		
Opmerkingen			